#### ® 日本国特許庁(JP)

①実用新案出題公開

#### ◎ 公開実用新案公報(U) 平2-78247

®Int. Cl. 8

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)6月15日

B 23 Q 11/12 F 16 N 29/02 E 6759-3C 7523-3J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

図考案の名称

潤滑制御装置

②実 顧 昭63-158477

**@出 願 昭63(1988)12月7日** 

⑩考案者 宫田

常 男

広島県広島市安佐南区祇園3丁目2番1号 三菱重工業株

式会社広島工機工場内

勿出 顧 人 三菱重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

個代 理 人 弁理士 光石 英俊

外1名

#### 砂実用新案登録請求の範囲


主軸を支持する軸受に潤滑油を供給する装置であって、前記主軸の回転数を検出する回転数検出 装置と、該回転数検出装置で検出した回転数に基づいて前記軸受に供給される潤滑油の供給量を調節する供給量制御装置を備えたことを特徴とする 潤滑制御装置。


#### 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例に係る潤滑制御装置 の系統図、第2図は従来の潤滑制御装置の系統図 である。

図中の符号で、17は主軸、18はベアリング、21は供給量制御装置、22は回転数検出装置である。

#### 第 | 図

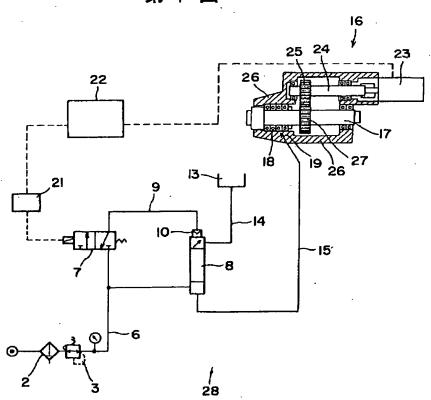

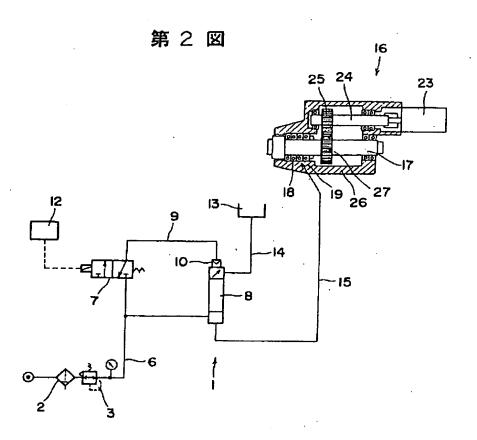

⑩ 日本 国特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平2-78247

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月15日

B 23 Q 11/12 F 16 N 29/02

6759-3 C 7523-3 J E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

潤滑制御装置 図考案の名称

②実 願 昭63-158477

②出 願 昭63(1988)12月7日

広島県広島市安佐南区祇園3丁目2番1号 三菱重工業株 常 男 ⑰考 案 者 宮田

式会社広島工機工場内

三菱重工業株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番1号 の出 願 人

弁理士 光石 英俊 外1名 四代 理 人

#### 明 細 費

1. 考案の名称

潤滑制御装置

2. 実用新案登録請求の範囲

主軸を支持する軸受に潤滑油を供給する裝置であって、前記主軸の回転数を検出する回転数検出装置で検出した回転数に基づいて前記軸受に供給される潤滑油の供給量を調節する供給量制御装置を備えたことを特徴とする潤滑制御装置。

- 3. 考案の詳細な説明
  - <産業上の利用分野>

本考案は回転主軸を有する工作機械の主軸の潤滑に適用される潤滑制御装置に関するものである。

く従来の技術>

回転主軸を有する工作機械では、主軸と軸 受の間に発生する摩擦熱の軽減のために、主 軸と軸受の間に潤滑油が供給されている。

型出

第2図は従来の潤滑制御装置の系統図を示す。

潤滑制御装置1の圧縮空気の入口には圧縮 空気を濾過するフィルタ2が設けられており、 フィルタ2は圧縮空気の圧力調整を行うレギ ュレータ3に接続されている。レギュレータ 3 は分岐管 6 に接続され、分岐管 6 は先端が ニっに分岐し一方がソレノイドパルブ7に接 続され、他方がミキシングパルブ8に接続さ れている。ソレノイドバルブ7はミキシング パルプ配管9に接続され、ミキシングバルブ 配管9はピストン10が設けられたミキシン グバルブ8に接続されている。ソレノイドバ ル ブ 7 は タ イ マ ー 1 2 に よ っ て 一 定 間 隔 で 開 閉動が制御されている。ミキシングバルブ 8 には潤滑油を貯める油槽13が油棚配管14 により接続されており、ピストン10の駆動 により油槽13内の潤滑油がミキシングパル J 8 内に供給される。ピストン10はソレノ ィドバル ブ 7 の 開 閉 動 に よ り 制 御 さ れ た 圧 縮



进

よってベアリング18へ供給される潤滑油の供給量は主軸17の高速回転時に応じた供給量で定められているため、主軸17の高速回転時及び低速回転時にベアリング18で発生する摩擦熱は供給された潤滑油によって冷却され、ベアリング18の焼付きが防止される。

<考案が解決しようとする課題>



従来の潤滑制御装置1では潤滑油がタイマー12により一定間隔で供給され、潤滑油の供給量は主軸17を支持するペアリング18が高速回転時に焼付きしない量をもって決定されている。

したがって低速回転時では潤滑油がベアリング18へ過剰供給され潤滑油が余剰ぎみになり、且つ油槽13への潤滑油供給量は主軸17の高速回転時における供給量と同等量が必要であった。そのため主軸17の低速回転時における潤滑油の供給時間隔は高速回転時と同等に短くなり、工作機械の無人化運転での人手を要する時間が多くなり非効率でった。

本考案は上記欠点を解消するためになされたもので、主軸の回転数によって適量の潤滑油をベアリング部へ供給する潤滑制御装置を提供し、もって主軸の高速回転時には潤滑油型の不足によるベアリングの焼付きを防止し、低速回転時には潤滑油の余剰を防ぎ且つ油槽





への潤滑油の供給時間間隔を長くし、無人化 運転における生産性向上を図ることを目的と する。

#### <課題を解決するための手段>


ての考案に係る潤滑制御装置は、主軸を支持する軸受に潤滑油を供給する装置であって、前記主軸の回転数を検出する回転数検出装置と、該回転数検出装置で検出した回転数に基づいて前記軸受に供給される潤滑油の供給量を調節する供給量制御装置を備えたことを特徴とする。

#### <作 用>

主軸の回転数が回転数検出装置で検出される。検出された回転数は供給量制御装置に入力され、供給量制御装置は入力された回転数に基づいて軸受に供給される潤滑油の供給量を調節する。

#### <実 施 例>

以下本考案の一実施例を図面によって具体的に説明する。第1図は本考案の一実施例に



係る潤滑制御装置の系統図を示す。尚、第2 図に示した部材と同一部材には同一符号を付 して重複する説明は省略する。

駆動モータ23には回転数検出装置22が接続され、回転数検出装置22には駆動モータ
23の回転状態を検出することにより主軸17の回転数を演算する。回転数検出装置22には数がはなり、傾斜を置22で演算された回転数がており、でがかってがからになったがある。は続きれており、回転数検出装置21に大力は、がは、からになってが、の関連を自在に制御を自在に制御をしている。

主軸装置 1 6 の駆動モータ 2 3 が回転すると駆動モータ 2 3 に接続されている回転数検出装置 2 2 が駆動モータ 2 3 の回転状態を検出することにより主軸 1 7 の回転数を演算する。回転数検出装置 2 2 が演算した回転数は

類

の高速回転時にはソレノイドバルブ 7 が開く時間を長くしてベアリング 1 8 へ供給される潤滑油量を増やし、主軸 1 7 の低速回転時にはソレノイドバルブ 7 が開く時間を短くしてベアリング 1 8 へ供給される潤滑油量を減少させることができる。

尚、本考案の潤滑制御装置は本一実施例の オイルエア潤滑に限定されず、オイルエア潤 滑以外にも使用可能である。

#### く考案の効果>

なり、生産性の向上を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本考案の一実施例に係る潤滑制御装置の系統図、第2図は従来の潤滑制御装置の系統図である。


図中の符号で、

- 17は主軸、
- 18はペアリング、
- 2 1 は供給量制御装置、
- 2 2 は回転数検出装置である。

実用新案登録出願人
三 菱 重 工 業 株 式 会 社
代 理 人
弁理士 光 石 英 俊
(他 1 名)

## 第 | 図

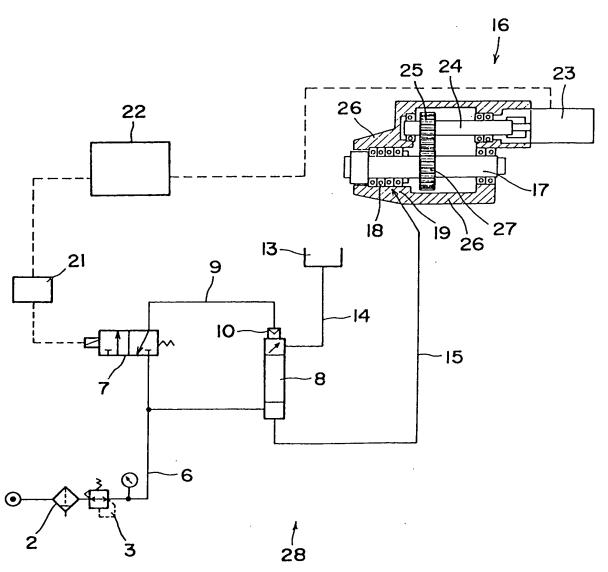

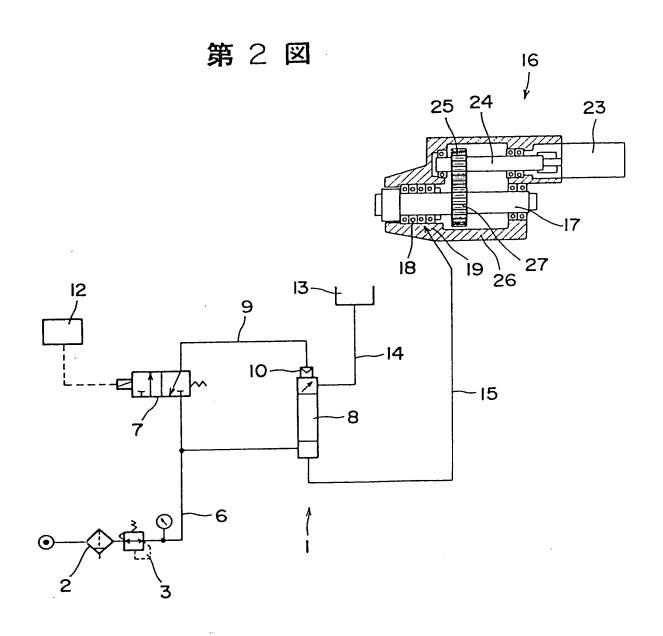

658

実用新家登録出願人 三 贯 宜 工 業 株 式 会 社 代理 A 并理 L 第 百 岁 作 (仲1名) 美關2 782.47

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.